

Español

- Gire la tapa en la dirección que indica la flecha para separar la tapa de la junta. (Figura 1)
- Pase el cable expuesto por el exterior de la montura o poste a través de la junta. (Figura 2)
- Gire la junta en la dirección que indica la flecha para conectar los dos materiales. (Figura 3)

Si la parte de la junta está fijada a una montura NPT TAP, como en el producto de PELCO, envuelva el acoplamiento del accesorio con la cinta de teflón, sujete el acoplamiento y a continuación fije la parte de la junta. (Figura 4)

- Si el producto se instala en una zona donde la humedad exterior puede penetrar a través de la montura o poste, utilice el buje accesorio para bloquear la entrada de humedad del exterior. (Figura 5)

- Recubra el buje con grasa y conecte el cable al orificio correcto del buje. Tape los agujeros restantes con los pasadores. (Figura 6)
- Conecte el buje al cable óptico en la parte superior, dentro de la carcasa, como se indica en la figura. Presione el cable de alimentación en toda su longitud para que el buje se fije correctamente a la carcasa, como se muestra en el diagrama de la sección transversal. (Figura 7)

- Conecte el cable óptico al módulo SFP. (Figura 8)
- Fije el módulo SFP en la ranura SFP del cuerpo principal. (Figura 9)
- Use la correspondencia de forma para conectar el enganche del cuerpo principal y la ranura de la junta y, a continuación, únalos girando la tapa en la dirección que indica la flecha. (Figura 10)

- Cuando sujete los dos materiales, tire del cable óptico desde el exterior para que este no se doble en el interior. (Figura 11)

- Gire los tornillos en ambos lados de la tapa para evitar que la tapa se afloje en la dirección opuesta. (Los tornillos no se introducen por completo, sólo se inserta una longitud específica.) (Figura 12)

- (SBP-300HF)** Conecte el cable Ethernet al I/F PCB. Conecte el cable de alimentación exterior y el cable de la fuente de alimentación del cuerpo principal en el bloque de terminales de alimentación y conéctelos al I/F PCB como se muestra en la figura. (Figura 13)

Svenska

- Vrid locket i pilens riktning för att ta bort locket från leden. (Figur 1)
- Dra den exponerade kabeln utanför installationen eller pålen som går genom leden. (Figur 2)
- Vrid leden i pilens riktning genom att ansluta de två materialen. (Figur 3)

Om leddelen är fäst i en NPT TAP-installation, exempelvis i produkten från PELCO, virar du teflontejpen runt tillbehörskopplingen, fäster kopplingen och leddelen. (Figur 4)

- Om produkten installeras i ett område där det förekommer fukt utomhus som kan penetrera installationen eller pålen, använder du tillbehörsbussningen för att blockera inlättet för fukten. (Figur 5)

- Täck bussningen med fett och anslut kabeln till rätt hål i bussningen. Koppla in de återstående hålen med sprinter. (Figur 6)
- Anslut bussningen till den optiska kabeln längst upp, inuti kåpan, så som visas på bilden. Tryck strömkabeln genom hela vägen, så att bussningen sitter fast ordentligt i kåpan så som visas i det tvåvägande diagrammet. (Figur 7)

- Anslut den optiska kabeln till SFP-modulen. (Figur 8)
- Fäst SFP-modulen i SFP-facket i huvudenheten. (Figur 9)
- Anslut huvudenhetsnätet och ledskåran genom att matcha formerna och dra sedan åt dem runt locket i pilens riktning. (Figur 10)

- När du fäster de båda materialen, drar du den optiska kabeln från utsidan så att den inte böjs invändigt. (Figur 11)

- Snurra skruvarna på båda sidor om locket för att förhindra att locket lossnar i motsatt riktning. (Skruvarna är inte helt inskruvade, eftersom endast en viss längd är inskruvad.) (Figur 12)
- (SBP-300HF)** Anslut Ethernet-kabeln till I/F PCB. Koppla in den externa strömkabeln och strömkabeln till huvudenheten i terminalblocket och anslut dem till I/F PCB så som visas i figuren. (Figur 13)
- (SBP-301HF/302HF/303HF)** Samma som i steg 8. Se figuren för layouten i I/F PCB-ström och kontaktanslutning. (Figur 14)

- (SBP-301HF/302HF/303HF)** Igual que en el paso 8. Consulte la figura para ver el esquema de la conexión del conector y alimentación de I/F PCB. (Figura 14)
- Fije el I/F PCB al cuerpo principal y conecte el cable de seguridad de la cámara al cuerpo principal. (Figura 15)
- Ajuste los indicadores de referencia de dirección para conectar la base instalada y el cuerpo principal de la cámara. (Figura 16)

- Encienda la cámara en la dirección que indica la flecha, de modo que los indicadores de referencia en la parte superior e inferior sean los mismos que en la imagen de la derecha. (Figura 17)
- Sujete el cuerpo principal y la cámara utilizando los 3 tornillos hexagonales. (Figura 18)
- Este producto se ha diseñado para alimentarse mediante una unidad de alimentación con marca "Clase 2" o "LPS" y con capacidad nominal de 24 VCA (50 o 60 Hz), mín. 3.1 A. (Incluida la unidad principal)

• Configuración de la velocidad

La configuración predeterminada es 1 Gbps; la velocidad se puede ajustar a 100 Mbps si el interruptor está en la posición "ON". (Figura 13)

• No se admite el evento “Desconexión de red”

Este producto no admite la función de alarma “Desconexión de red” cuando se conecta o desconecta un cable de fibra óptica como accesorio de la cámara Network PTZ.

РУССКИЙ

- Поверните колпачок в направлении, указанном стрелкой, для отделения колпачка от стыка. (рис. 1)
- Пропустите открывшийся кабель наружу от кронштейна или стойки через стык. (рис. 2)
- Поверните стык в направлении, указанном стрелкой, для соединения двух частей. (рис. 3)

Если стыковая часть крепится к кронштейну в виде пробки с трубной резьбой, например к изделию от PELCO, намотайте фторопластовую ленту на муфту из принадлежности, закрепите муфту, а затем стыковую часть. (рис. 4)

- Если изделие устанавливается в месте, где возможно проникновение влаги через кронштейн или стойку, для предотвращения затекания влаги извне используйте втулку из числа принадлежности. (рис. 5)
 - Нанесите на втулку смазку и пропустите кабель в нужное отверстие втулки. Остальные отверстия заглушите пробками. (рис. 6)

Deutsch

- Fäst I/F PCB i huvudenheten och anslut säkerhetskabeln för kameran till huvudenheten. (Figur 15)
- Anslut den installerade basen och kamerans huvudenhet genom att matcha riktningsreferensindikatorer. (Figur 16)
- Vrid kameran i pilens riktning, så att referensindikatorerna längst upp och längst ned är samma som i bilden till höger. (Figur 17)
- Fäst huvudenheten och kameran med 3 insexskruvar. (Figur 18)
- Den här produkten är avsedd att tillhandahållas för en strömenhet, markerad med "Klass 2" eller "LPS" och med effekten 24 Vac (50 eller 60 Hz), min. 3,1 A. (Inkluderar huvudenhet)

• Inställningshastighet

Standardinställningen är 1 Gbps; hastigheten kan ställas in på 100 Mbps om brytaren är i positionen "ON". (Figur 13)

• Stöder inte händelser för "Frånkoppling av nätverk"

Den här produkten stöder inte alarmfunktionen "Frånkoppling av nätverk" om en fiberoptisk kabel ansluts eller kopplas från som ett tillbehör till en PTZ-nätverkskamera.

Português

- Rode a tampa no sentido indicado pela seta para separar a tampa da articulação. (Figura 1)
- Passe o cabo exposto para fora do suporte ou haste através da articulação. (Figura 2)
- Rode a articulação no sentido indicado pela seta para conectar os dois materiais. (Figura 3)

Se a peça da articulação estiver fixa por um suporte NPT TAP, tal como no produto da PELCO, enrole a fita de Teflon em volta da junta acessória, aperte a junta e em seguida, aperte o conjunto. (Figura 4)

- Se o produto for instalado em uma área onde a umidade exterior possa penetrar através do suporte ou haste, use a bucha do acessório para bloquear a entrada de umidade exterior. (Figura 5)

- Revista o casquilho com graxa lubrificante e conecte o cabo ao orifício correto da bucha. Tape os orifícios restantes com os pinos. (Figura 6)

- Conecte a bucha ao cabo óptico na parte superior, dentro do invólucro, conforme mostra a figura. Aperte o cabo de alimentação ao longo de todo o seu comprimento para que a bucha seja fixada corretamente ao invólucro como mostra o diagrama transversal. (Figura 7)

- Налденьте втулку на оптический кабель сверху, внутри кожуух, как показано на рисунке. Прижмите кабель питания по всей длине так, чтобы втулка правильно закрепилась на кожухе, как показано на схеме сечения. (рис. 7)

- Подключите оптический кабель к SFP-модулю. (рис. 8)
- Закрепите SFP-модуль в гнезде для SFP в основном корпусе. (рис. 9)
- Совместите выступ на основном корпусе и канавку стыка, затем закрепите их вместе, повернув колпчок в направлении, указанном стрелкой. (рис. 10)

- После закрепления двух частей вытяните оптический кабель снаружи внутрь так, чтобы не было изгибов. (рис. 11)

- Затяните винты на обеих сторонах колпачка для предотвращения ослабления колпачка при его повороте в противоположном направлении. (Эти винты заходят внутрь не полностью, а только на определенную длину.) (рис. 12)
- (SBP-300HF)** Подключите кабель Ethernet к интерфейсной плате. Вставьте кабель внешнего питания и кабель питания основного корпуса в соединительный блок питания, как показано на рисунке, и подключите их к интерфейсной плате. (рис. 13)

- (SBP-301HF/302HF/303HF)** Аналогично пункту 8. См. на рисунке расположение интерфейсной платы и соединителя. (рис. 14)

- Закрепите интерфейсную плату в основном корпусе и подсоедините предохранительный тросик камеры к основному корпусу. (рис. 15)
- Соедините установленное основание и основной корпус камеры, совместив указатели направления. (рис. 16)

- Поверните камеру в направлении, указанном стрелкой, так, чтобы указатели сверху и снизу совпали, как показано на рисунке справа. (рис. 17)
- Скрепите основной корпус и камеру с помощью 3 винтов с шестигранной головкой. (рис. 18)

- Для питания данного изделия предназначается блок питания из списка допустимых, имеющих маркировку "Класс 2", с номинальным выходным переменным напряжением 24 В (частотой 50 или 60 Гц) при токе не менее 3,1 А. (Включая основной блок)

Português

- Conecte o cabo ótico ao módulo SFP. (Figura 8)
- Fixe o módulo SFP na ranhura SFP no corpo principal. (Figura 9)
- Conecte o encaixe do corpo principal à ranhura da junta fazendo coincidir as respectivas formas e, em seguida, aperte o conjunto, girando a tampa no sentido indicado pela seta. (Figura 10)

- Ao apertar os dois materiais, puxe o cabo ótico do lado de fora para que não fique dobrado no interior. (Figura 11)

- Gire os parafusos em ambos os lados da tampa para evitar que esta se solte na direção oposta. (Os parafusos não ficam completamente no interior, dado que fica inserido apenas um comprimento específico.) (Figura 12)

- (SBP-300HF)** Ligue o cabo de Ethernet ao I/F PCB. Ligue o cabo de alimentação externa e o cabo de alimentação do corpo principal ao bloco de terminais de alimentação e conecte-os ao I/F PCB conforme mostrado na figura. (Figura 13)

- (SBP-301HF/302HF/303HF)** Igual ao passo 8. Consulte a figura para ficar a conhecer a disposição da alimentação I/F PCB e da conexão do conector. (Figura 14)
- Aperte o I/F PCB ao corpo principal e conecte o cabo de segurança da câmara ao corpo principal. (Figura 15)

- Quando estas duas materiais, puxe da exterior a linha de luz para que a linha de luz não se dobre no interior. (Figura 11)

- Conecte a base instalada e o corpo principal da câmara combinando os indicadores de referência de direção. (Figura 16)
- Ligue a câmara no sentido indicado pela seta, para que os indicadores de referência na parte superior e inferior fiquem iguais ao que mostra a imagem à direita. (Figura 17)
- Aperte o corpo principal e a câmara usando os 3 parafusos hexagonais. (Figura 18)
- Este produto se destina a ser fornecido com a Fonte de Alimentação marcada como "Classe 2" ou "LPS" e classificada como 24 Vac (50 ou 60 Hz), mín. 3,1 A. (Incluindo a unidade principal)

• Configuração da velocidade

A configuração padrão é de 1 Gbps; a velocidade pode ser definida como 100 Mbps, se o interruptor estiver na posição "ON". (Figura 13)

• Não suporta o evento de "Desconexão de rede"

Este produto não suporta a função de alarme "Desconexão de rede" quando ligar ou desligar um cabo de fibra ótica como um acessório de Câmera de Rede PTZ.

• Настройка скорости

Настройка по умолчанию составляет 1 Гбит/с; скорость можно установить в значение 100 Мбит/с, переведя переключатель в положение "ON". (рис. 13)

- Не поддерживается событие "Отключение сети"** Данное изделие не поддерживает сигнализацию о событии "Отключение сети" при подсоединении или отсоединении оптоволоконного кабеля как принадлежности сетевой PTZ камеры.

Türkçe

- Kapağı bağlantı parçasından ayırarak için kapağı okla gösterilen yönde döndürün. (Şekil 1)
- Açtıktaki kabloyu desteğin veya direğin dış kısmından bağlantı parçasına doğru geçirin. (Şekil 2)
- İki malzemeyi birleştirmek için bağlantı parçasını okla gösterilen yönde döndürün. (Şekil 3)

Bağlantı parçası PELCO ürününe benzer şekilde NPT TAP desteğine sabitlenmiş, aksesuar bağlantıya Teflon bant sarın, bağlantıyı sabitleyin ve ardından bağlantı parçasını sabitleyin. (Şekil 4)

- Ürün, dış mekanda desteğe veya direğe nem girebilecek bir yerde kurulmuşsa, dış nem akışını engellemek için aksesuar kovan kullanın. (Şekil 5)

- Kovana gres sürün ve kabloyu kovandaki doğru deliğe bağlayın. Kalan delikleri pimlerle kapatın. (Şekil 6)
- Kovanı şekilde gösterildiği gibi muhafazanın içinde bulunan optik kabloya bağlayın. Güç kablosunu, örnek şekilde gösterildiği gibi, kovan muhafazaya doğru şekilde sabitlenecek biçimde uzunlasına bastırın. (Şekil 7)

- Optik kabloyu SFP modülüne bağlayın. (Şekil 8)
- SFP modülünü ana gövdedeki SFP yuvasına sabitleyin. (Şekil 9)
- Ana gövde girişi ve bağlantı parçası yuvasını şekli eşleyerek bağlayın ve ardından kapağı okla gösterilen yönde döndürerek birbirine sabitleyin. (Şekil 10)

- İki malzemeyi sabitleirken, optik kabloları içeride bükülmeyecek şekilde dış tarafindan çekin. (Şekil 11)

Português

中文

- 按箭头所示的方向旋转保护盖，以从接头上取下保护盖。（图 1）
- 将外露的电缆通过接头传递到底座或杆的外侧。（图 2）
- 按箭头所示的方向旋转接头，以连接这两种材料。（图 3）

如果将接头零件固定到 NPT TAP 底座，如固定到 PELCO 产品中，则需要 在配件耦合处包裹特氟隆密封带，拧紧耦合处，然后拧紧接头零件。（图 4）

- Ao apertar os dois materiais, puxe o cabo ótico do lado de fora para que não fique dobrado no interior. (Figura 11)

- Gire os parafusos em ambos os lados da tampa para evitar que esta se solte na direção oposta. (Os parafusos não ficam completamente no interior, dado que fica inserido apenas um comprimento específico.) (Figura 12)

- (SBP-300HF)** Ligue o cabo de Ethernet ao I/F PCB. Ligue o cabo de alimentação externa e o cabo de alimentação do corpo principal ao bloco de terminais de alimentação e conecte-os ao I/F PCB conforme mostrado na figura. (Figura 13)

- (SBP-301HF/302HF/303HF)** Igual ao passo 8. Consulte a figura para ficar a conhecer a disposição da alimentação I/F PCB e da conexão do conector. (Figura 14)
- Aperte o I/F PCB ao corpo principal e conecte o cabo de segurança da câmara ao corpo principal. (Figura 15)

- Quando estas duas materiais, puxe da exterior a linha de luz para que a linha de luz não se dobre no interior. (Figura 11)

- 旋转保护盖两侧的螺钉，以防保护盖反向松动。（螺钉不完全在里面，因为只插入了特定的长度。）(图 12)
- Ligue a câmara no sentido indicado pela seta, para que os indicadores de referência na parte superior e inferior fiquem iguais ao que mostra a imagem à direita. (Figura 17)
- Aperte o corpo principal e a câmara usando os 3 parafusos hexagonais. (Figura 18)
- Este produto se destina a ser fornecido com a Fonte de Alimentação marcada como "Classe 2" ou "LPS" e classificada como 24 Vac (50 ou 60 Hz), mín. 3,1 A. (Incluindo a unidade principal)

• Configuração da velocidade

A configuração padrão é de 1 Gbps; a velocidade pode ser definida como 100 Mbps, se o interruptor estiver na posição "ON". (Figura 13)

• Não suporta o evento de "Desconexão de rede"

Este produto não suporta a função de alarme "Desconexão de rede" quando ligar ou desligar um cabo de fibra ótica como um acessório de Câmera de Rede PTZ.

- Kapağın bir tarafının gevşek kalmasını önlemek için kapağın her iki tarafındaki vidaları döndürün. (Belirli uzunlukta yerleştirildiklerinden vidaların tamamı iç kısımda değildir.) (Şekil 12)

- (SBP-300HF)** Ethernet kablosunu I/F PCB'ye bağlayın. Ana gövdenin harici güç kablosunu ve güç kaynağı kablosunu güç terminal bloğuna takın ve bunları şekilde gösterildiği gibi I/ F PCB'ye bağlayın. (Şekil 13)

- (SBP-301HF/302HF/303HF)** İşlem Adım 8'le aynıdır. I/F PCB güç ve konektör bağlantısı şablonu için şekle bakın. (Şekil 14)

- I/F PCB'yi ana gövdeye sabitleyin ve kameranın güvenlik kablosunu ana gövdeye bağlayın. (Şekil 15)
- Kurulu tabanı ve kameranın ana gövdesini yön referans göstergelerini eşleyerek bağlayın. (Şekil 16)
- Üste ve altta bulunan referans göstergeleri sağdaki resimle aynı olacak şekilde kamerayı okla gösterilen yönde döndürün. (Şekil 17)
- 3 adet altgen vidayı kullanarak ana gövdeyi ve kamerayı sabitleyin. (Şekil 18)
- Bu ürün "Sınıf 2" veya "LPS" işaretli ve 24 Vac(50 veya 60 Hz), min. 3.1 A dereceli bir Güç Kaynağıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. (Ana ünite dahildir)

• Hızın Ayarlanması

Varsayılan ayar 1 Gb/sn'dir; hız anahtar "ON" konumundayken 100 Mb/sn değeri ayarlanabilir. (Şekil 13)

• “Ağ Bağlantısı Kesildi” olayını desteklemez

Bu ürün, bir fiber kablounun Ağ PTZ Kamerasına bir aksesuar olarak bağlandığında veya bağlantısı kesildiğinde üretilen “Ağ Bağlantısı Kesildi” alarm işlevini desteklemez.

Polski

- Aby oddzielić osłonę od złącza, należy obrócić nasadkę w kierunku wskazanym przez strzałkę. (Rys. 1)
- Przełóżyc nieosłonięty kabel na zewnątrz podstawki lub słupka poprzez przegub. (Rys. 2)
- Aby połączyć obie części, obrócić przegub w kierunku wskazanym przez strzałkę. (Rys. 3)

Jeżeli przegub jest przymocowany do podstawy NPT TAP tak, jak w produkcie PELCO, owinąć taśmą teflonową dodatkowe złącze, przymocować je, a następnie przymocować przegub. (Rys. 4)

Português

• 设置速度

默认设置为 1 Gbps；如果开关处于 “ON” 位置，则可以将速度设置为 100 Mbps。（图 13）

• 不支持“网络断开连接”事件

在连接或断开网络 PTZ 摄像机随附的光纤线缆时，本产品不支持“网络断开连接”报警功能。

日本語

- キャップを矢印の方向へ回転し、ジョイントから外します。(図1)
- 露出ケーブルを、ジョイント経由でマウントまたはポールの外側へ通します。(図2)
- ジョイントを矢印の方向へ回転し、2つの部材を接続します。(図3)

ジョイント部を、PELCO製の製品などのNPT TAPマウントに固定した場合、テフロンテープをアクセサリカップリングに巻き、カップリングを固定し、ジョイント部を固定します。(図4)

- 外部の水分がマウントまたはポール経由で浸透する可能性のある範囲に製品を取り付ける場合、アクセサリのプッシュを使用し、外部の水分の浸入を遮断します。(図5)

- プッシュをグリースでコーティングし、ケーブルをプッシュの正しい穴に接続します。残りの穴にピンを差し込みます。(図6)
- 図のように、プッシュをハウジング内部の一番上の部分で、光ケーブルと接続します。断面図のように、電力ケーブルをその全長にわたリ押さえ、プッシュをハウジングに正しく固定します。(図7)

- 光ケーブルをSFPモジュールに接続します。(図8)
- SFPモジュールを本体内のSFPスロットに固定します。(図9)
- 形を合わせて本体リブとジョイント溝を接続し、キャップを矢印の方向へ回転させ固定します。(図10)

- 2つの部材を固定すると、外側から光ケーブルを引き、内側に曲がらないようにします。(図11)

- キャップの両側にあるねじを回し、キャップが逆方向へ抜けてしまわないようにします。(ねじは特定の長さで差し込むだけであり、完全に挿入してしまわずではなりません。)(図12)
- (SBP-300HF)** イーサネットケーブルをI/F PCBに接続します。本体の電力供給ケーブルおよび外部電力ケーブルを電源端子台に差し込み、図のようにI/F PCBに接続します。(図13)

英語

- W przypadku gdy produkt jest zainstalowany w miejscu, w którym wilgoć może przenikać z zewnątrz przez podstawkę lub słupkę, należy zastosować dodatkową tulejkę, aby uniemożliwić przenikanie wilgoci. (Rys. 5)

- Tulejkę należy powlec smarem i podłączyć kabel do właściwego otworu tulei. Zaizolipć pozostałe otwory zatyczkami. (Rys. 6)
- Tulejkę podłączyć do kabla optycznego na górze, wewnątrz obudowy, jak pokazano na rysunku. Przecisnąć kabel zasilania przez całą jej długość tak, aby tulejka była prawidłowo przymocowana do obudowy, jak pokazano na schemacie przekrojowym. (Rys. 7)

- Podłączyć kabel optyczny do modułu SFP. (Rys. 8)
- Zamocować moduł SFP do gniazda SFP w korpusie głównym. (Rys. 9)
- Połączyć wypust korpusu głównego z wpustem złącza, dopasowując kształty, a następnie spiąć je razem poprzez obrócenie nasadki w kierunku wskazanym przez strzałkę. (Rys. 10)

- Mocując dwie części, pociągnąć kabel optyczny od zewnątrz tak, aby wewnątrz nie był powyginany. (Rys. 11)

- Przykręcić wkrety po obu stronach nasadki w odwrotnym kierunku tak, aby zapobiec obluźwowaniu się nasadki w przeciwnym kierunku. (Wkręty nie są wkrecone całkowicie do wewnątrz, jedynie na określoną długość.) (Rys. 12)
- (SBP-300HF)** Podłączyć kabel Ethernet do I/F PCB. Podłączyć zewnętrzny przewód zasilający i kabel zasilania głównego korpusu do kostki zaciskowej zasilania, a następnie podłączyć je do I/F PCB, jak pokazano na rysunku. (Rys. 13)
- (SBP-301HF/302HF/303HF)** Tak samo jak w Kroku 8. Należy odnieść się do rysunku, gdzie pokazano układ połączeń zasilania i połączeń złączy I/F PCB. (Rys. 14)
- Przymocować płytkę I/F PCB do korpusu głównego i podłączyć linkę zabezpieczającą kamerę do korpusu głównego. (Rys. 15)
- Połączyć podstawę i korpus główny kamery poprzez spasowanie znaków w postaci strzałek odniesienia. (Rys. 16)
- Obrócić kamerę w kierunku wskazanym przez strzałkę, aby znaki odniesienia na górze i na dole przedstawiały taki sam obraz jak z prawej strony. (Rys. 17)
- Unieruchomić główny korpus i kamerę za pomocą 3 śrub z łbem sześciokątnym. (Rys. 18)

Português

- (SBP-301HF/302HF/303HF)** 手順8と同じです。I/F PCBの電源およびコネクタの接続図をご参照ください。(図 14)

- I/F PCBを本体に固定し、カメラの安全ケーブルを本体に接続します。(図15)
- 方向指示標示の向きを合わせ、取り付けたベースとカメラ本体を接続します。(図16)

- カメラを矢印の方向へ回転し、最上部と最下部にある指示標示が右側の画像と同じになるようにします。(図17)
- 六角ねじ3本を使用し、本体とカメラを固定します。(図18)
- 本製品は、“Class 2”または“LPS”の印がついた、定格24VAC (50または60Hz)、最低 3.1Aの電力装置で供給することを目的としています。(本体を含む)

• 速度設定


デフォルト設定は1Gbpsです。速度は、スイッチが「ON」位置にある場合、100Mbpsに設定できます。(図13)

• “ネットワーク切断”イベントには対応していません

本製品は、光ファイバーケーブルをネットワークPTZカメラのアクセサリとして接続または切断するときの“ネットワーク切断”アラーム機能には対応していません。

Product Outline

- SBP-300HF_301HF_302HF_303HF

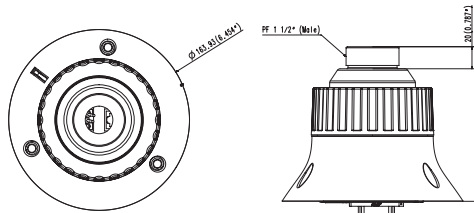

- Ten produkt jest przeznaczony do zasilania z zasilacza oznakowanego jako "Klasa 2" lub "LPS" o wartościach znamionowych 24 VAC (50 lub 60 Hz), min. 3,1 A. (Zawiera jednostkę główną)